

Krympeskjøt

Hovedregler


Rengjør alltid kabelen med sandpapir der krympematerialet skal tette.

Begynn krympingen på midten av hylsene og varm jevnt rundt og utover mot endene.

Verktøy

Bruk varmluftspistol eller en gassbrenner med myk flamme samt en godkjent kabelsko tang.

1. Avisolere som bildet viser.
2. Kontaktpress skjøtehylsene med tangen på gummikabelen.
3. Før den ytre krympehylsen over kabelen, samt de fire mindre hylsene over de fire lederne.
4. Kontaktpress skjøtehylsene med tangen på den flate kabelen.
5. Sentrer krympehylsene over skjøtehylsene, varm ved å begynne på midten.
6. Merk at avstanden (55 mm) på den flate kabelens ytterkappe, vikle så på limbåndet, og avslutt 10 mm ut på lederne. Fest enden med tape.
7. Før ytterhylsen over skjøten frem til limbåndets kant.
8. Krymp ytterhylsen ved å starte fra midten.

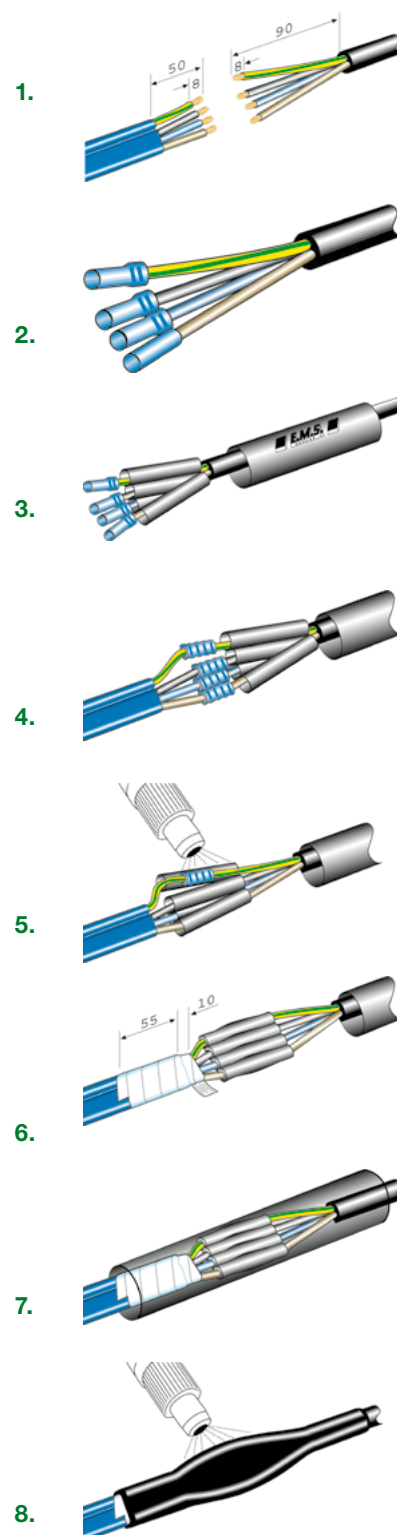

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknikk AS Telefon: 33 33 11 33
Basbergveien 160 Faks: 33 33 11 20
3114 TØNSBERG ems@ems.no
 www.ems.no